

INSTALLAZIONE

- Prima di iniziare l'installazione leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni per l'uso
- L'unità di base viene fornita pronta per l'uso. Collegare alla rete elettrica (corrente alternata) in conformità con le specifiche tecniche indicate sulla targa posta sul corpo (5). Prima di collegare alla rete elettrica provvedere alla messa a terra!
- L'unità di base GG2 può essere utilizzata in combinazione con le seguenti attrezzature:


Regroover KZ 10:

Collegare il regroover (rigatore) usando le porte (1) e (3). Le connessioni terminali (2) rimarranno inutilizzate. Commutare l'interruttore in modalità continua (7). L'unità non funzionerà in modalità "manuale" (8).

Thermocutter ZTS 24 o ZTS 25:

Collegare il coltello a lama calda usando le porte (1) e (3) e le connessioni terminali (2). In funzione della modalità operativa desiderata (automatica o manuale), commutare l'interruttore (9) in modalità continuo o in modalità discontinuo. Nel caso della modalità discontinuo (manuale), utilizzare l'interruttore posizionato sull'impugnatura del coltello a lama calda per azionarlo.

- E' vietato utilizzare lame diverse da quelle fornite dal produttore.
- Tempi di riscaldamento: Durante la fase di riscaldamento, per ridurre il tempo di riscaldamento, le lame vengono automaticamente pre-riscaldate usando la massima potenza. La fase di riscaldamento può essere regolata utilizzando il potenziometro collocato all'interno dell'unità di base. Per regolare il potenziometro, togliere il coperchio del potenziometro e impostare il tempo. Usare la seguente tabella per regolare il potenziometro e i relativi tempi. Settaggio di fabbrica: 0 secondi

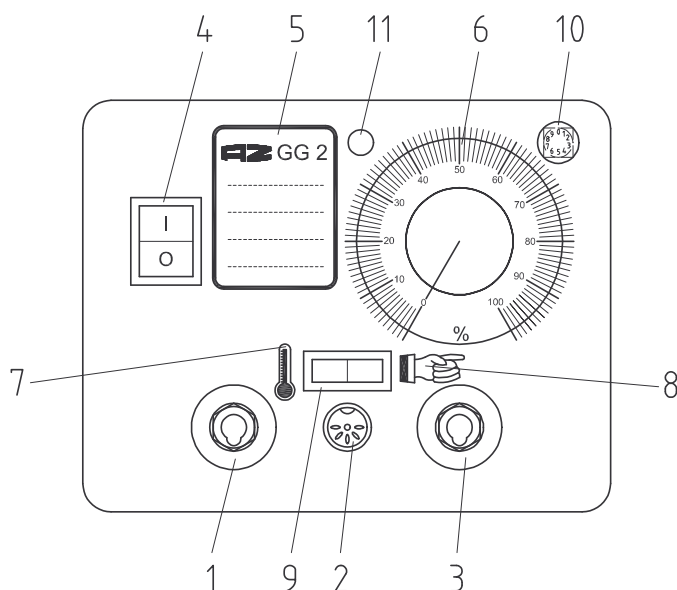

Posizione	Tempi di riscaldamento
0	0 s
1	5 s
2	10 s
3	15 s
4	20 s
5-9	0 s

O

- La temperatura è controllata con un controllo a impulsi. Utilizzare la manopola di regolazione per impostare la temperatura desiderata (in funzione dal numero di tagli).
- Utilizzare l'interruttore generale di accensione (4).
- Se la spia dell'interruttore generale (4) non si accende, verificare il funzionamento del fusibile posto sul retro dell'unità di base, e se necessario sostituirlo.
- Spia a diodi (11): non in funzione

GARANZIA :

- 24 mesi di garanzia. Restituire all'impianto produttivo la merce difettosa unitamente a copia della fattura. Indirizzo di consegna indicato a pagina 2
- Non utilizzare il coltello a lama calda per usi diversi da quello per il quale è progettato. L'uso del coltello a lama calda per usi diversi da quello per il quale è progettato comporterà la perdita di tutti i diritti.

SAFETY PRECAUTIONS:

- Evitare il contatto con acqua, tenere in luogo asciutto
- E' proibito aprire l'unità di base o il coltello.
- Il trasformatore integrato può essere regolato a tre (3) diverse uscite di corrente. Il trasformatore da 115V viene regolato dalla fabbrica a 400VA. In accordo con le Direttive e i regolamenti della Comunità Europea, all'interno dell'Europa, l'unità di base può essere usata solamente con 250VA.
E' proibito modificare l'uscita di potenza. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il produttore.
- Durante la regolazione, appoggiare il coltello a lama calda su un materiale non infiammabile, per esempio vetro, pietre, etc. o usare la maniglia di montaggio (se disponibile). Prima di regolare il coltello a lama calda spegnere l'apparecchiatura usando l'interruttore di accensione/spegnimento (4), o mettere il coltello in modalità manuale posizionando il selettore (9) in posizione "manuale"(8).
- E' vietato usare il Thermocutter ZTS24 e il Regroover KZ10 senza guanti per alta temperatura.
- Ricordarsi di fissare le spine nelle rispettive porte (1) e (3).

SPECIFICHE TECNICHE :

Modello		GG 2 – 230 V		
Item number		70 473 01		
Voltaggio/Frequenza	V	230 / 50 Hz		
Safety rating	A	2.0		
Temperatura ambiente	°C	40		
ED	%	100		
Output nominale	VA	250	340	400
Amperaggio	A	1.25	1.62	1.95
Voltaggio secondario	V	1.9	2.1	2.3
Amperaggio Secondario	A	135	161	175
Peso (circa)	11 kg			
Dimensioni	L = 300 mm, W = 190 mm, H = 210 mm			

Tutti i diritti riservati

A-Z Formen- und Maschinenbau GmbH

Company headquarters and sales office:

Dessauerstr. 9 D-80992 Munich

Telephone: ++49 (0) 89 149 817 – 28

Facsimile: ++49 (0) 89 149 817 – 90

E-mail: info@a-z-gmbh.de

Internet address: www.a-z-gmbh.de

Production plant: Bahnhofstraße 6 D-93486 Runding-Langwitz

Telephone: ++49 (0) 9971 842 – 0

Facsimile: ++49 (0) 9971 842 - 250